



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA MORANDE

Fecha: 04-11-2024

Contacto: Fernando Hernandez

Modelo Máquina Paletizadora SERIE F1850GR2 AÑO 2014

Técnico(s): Pablo Romero/Rene Rodriguez

Asunto: Revisión y reparación .

Resumen 1: Cliente nos indica que al momento del proceso de llenado se observan partículas pequeñas dentro de la botella , por tanto se procede a realizar las siguientes acciones:

- 1- Reemplazo de sellos colector central y limpieza total de grasas y residuos
- 2- Revisión de tubo ingreso vino
- 3- Revisión empaquetaduras entrada vino
- 4- Revisión empaquetaduras válvulas de modulación
- 5- Revisión tubin y distribuidor de gas

Para los puntos 4/5 se detectaron los siguientes defectos:

- 1- demasiadas partículas en ingreso de esta válvula (fue limpiada en su totalidad)
- 2- se observa demasiadas partículas el interior de estos tubin que estan directamente relacionados con el ingreso de gas al deposito vino


Por tanto para corregir estos defectos acordamos con el cliente instalara un filtro absoluto en ingreso principal de gas (nitrógeno) y el reemplazo de los cuatro tubin de llegada de nitrógeno al deposito de vino.

Fotos

Warning


/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

image not found or type unknown

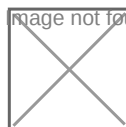

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

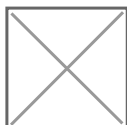

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Resumen 2: Horario de trabajo:

Lunes 04/11/2024


Hora inicio: 12.15 pm

Hora termino: 20:30 hrs.

Nota: Al momento del término de los trabajos no se encontraba el personal de la bodega para firma de informe.

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/672e416c36330.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646

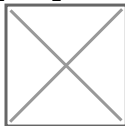

Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

skrin