



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA VIEJA	Fecha: 28-10-2024	Contacto: OSCAR MANCILLA
Modelo Máquina		
Técnico(s): PABLO ROMERO; JAIME BUSTOS	Asunto: REEMPLAZO DE REPUESTOS PREVENTIVOS	

Resumen 1: El cliente solicitó asistencia técnica para el reemplazo de repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo.

En la estación de llenado, se procedió a reemplazar el kit de o-rings y sellos, así como a realizar la limpieza interior de los componentes de las seis válvulas.

En la estación de cerrado de tapas, se sustituyó el mandrino central. Para esta operación, fue necesaria una modificación en el eje del motor, la cual se llevó a cabo mediante mecanizado en un taller local, dado que la rosca del eje no coincidía con la rosca del nuevo mandrino. Además, se reemplazaron dos rodamientos: uno del eje del motor, otro del mandrino de segunda operación y el rodamiento del pistón de elevación de latas.

Durante la revisión, se pudo apreciar que la celda de carga de la balanza de rechazo de latas mostraba un estado de error. Por lo tanto, se recomienda el cambio de esta pieza, identificada con el código: -CNV-LAUMAS00.

Tras realizar los ajustes correspondientes en las válvulas y las regulaciones necesarias en los mandrinos de cierre, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento, las cuales se realizaron sin inconvenientes.

Además de los procesos de mantenimiento y sustitución de repuestos, se implementó en el programa una nueva receta de lavado, que incluye un procedimiento para el final de la jornada y otro para un lavado más profundo. El objetivo de estas adiciones es optimizar la eficacia y efectividad del proceso. Se llevó a cabo un lavado integral de la máquina, utilizando soda cáustica y paracético, con el propósito de validar la nueva receta de lavado, la cual se ejecutó de manera satisfactoria.

Anexos:


Se adjunta fotografía del informe físico firmado por el cliente.

Fotos

Warning


/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

image not found or type unknown

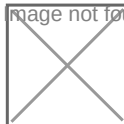


Warning

/home/ladoecom/reporteria/formula

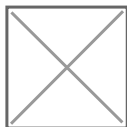


Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

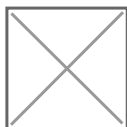


Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

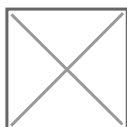

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

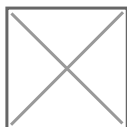


Resumen 2: Horas de trabajo empleadas en el servicio técnico:

- Martes 22/10: 08:30 - 19:30 = 22 horas
- Miércoles 23/10: 08:00 - 19:00 = 22 horas
- Jueves 24/10: 08:00 - 20:00 = 24 horas

Total: 68 horas

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/67200cff3d185.png): Failed to open stream: No such file or directory in **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php** on line 646

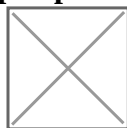

Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin